



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>TM</sup>



# M18 FIW12 M18 FIWF38

---

User Manual

操作指南

操作指南




사용 시 주의사항

คำสั่งเดิม

Buku Petunjuk Pengguna





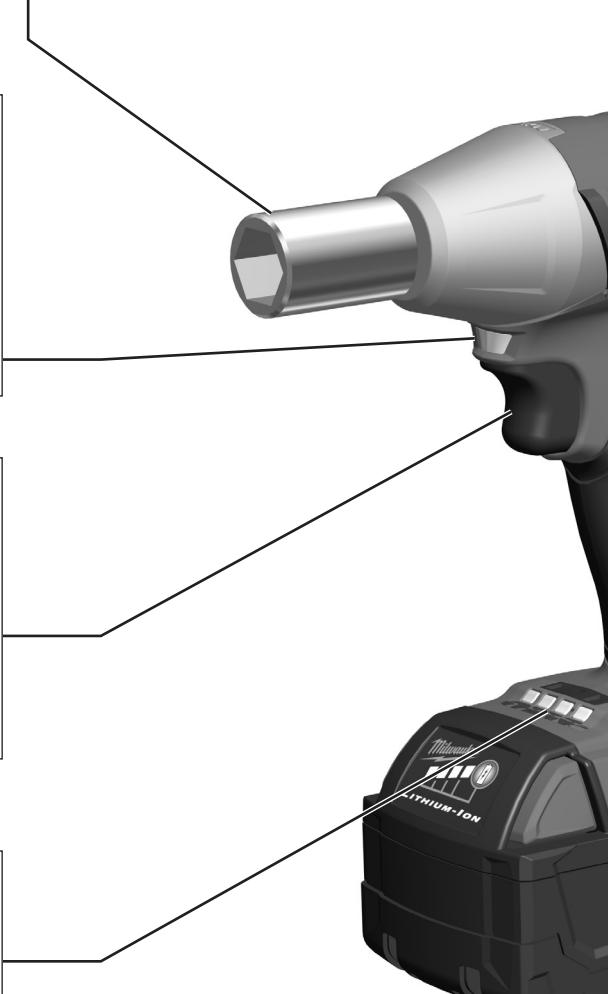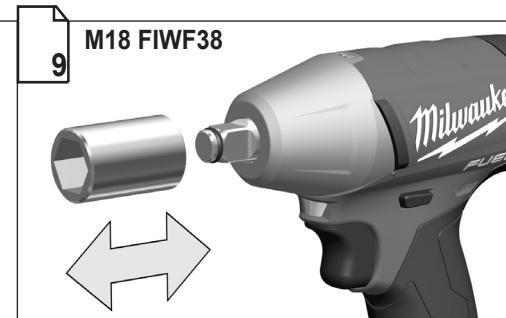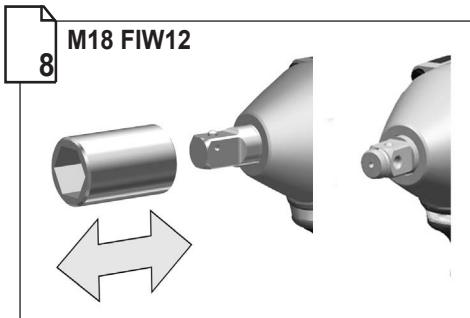



Remove the battery pack before starting any work on the machine.


在機器上做任何調整前，請先移除電池。






在机器上进行任何修护工作之前，先拿出蓄电池。



기기를 사용하지 않을 때는 배터리를 빼어두십시오.

ถอนด้วยก่อนที่จะเริ่มการใช้งานได้



Keluarkan pek bateri sebelum memulakan sebarang kerja pada mesin.

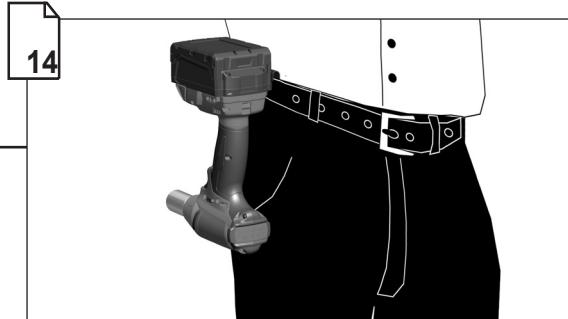

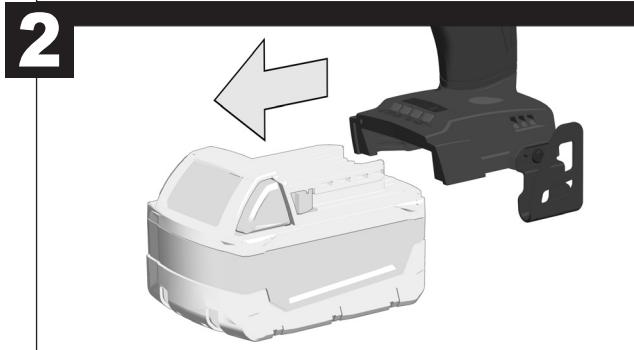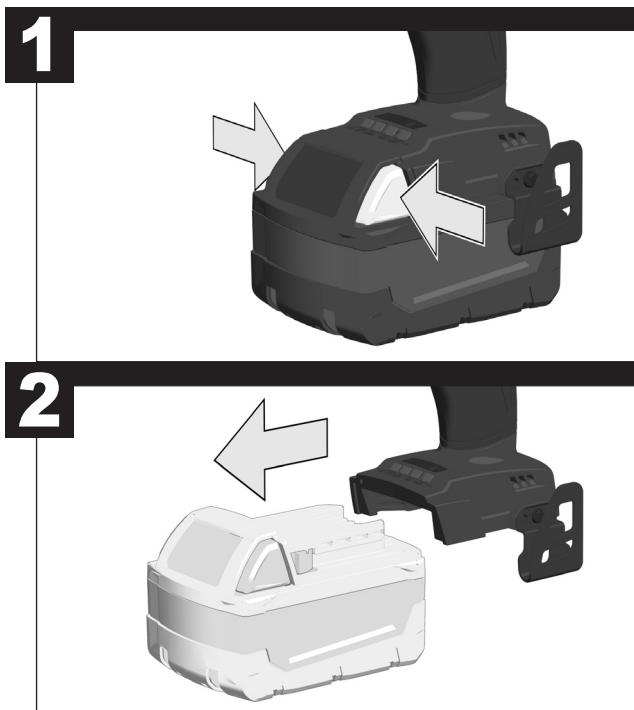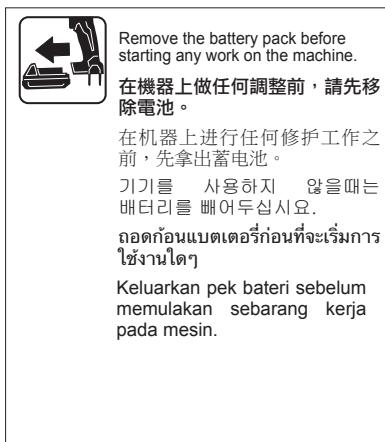
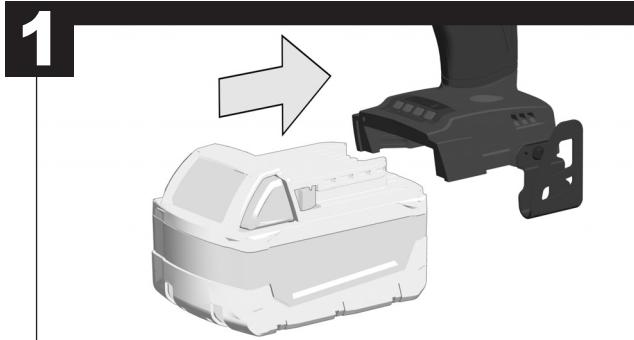


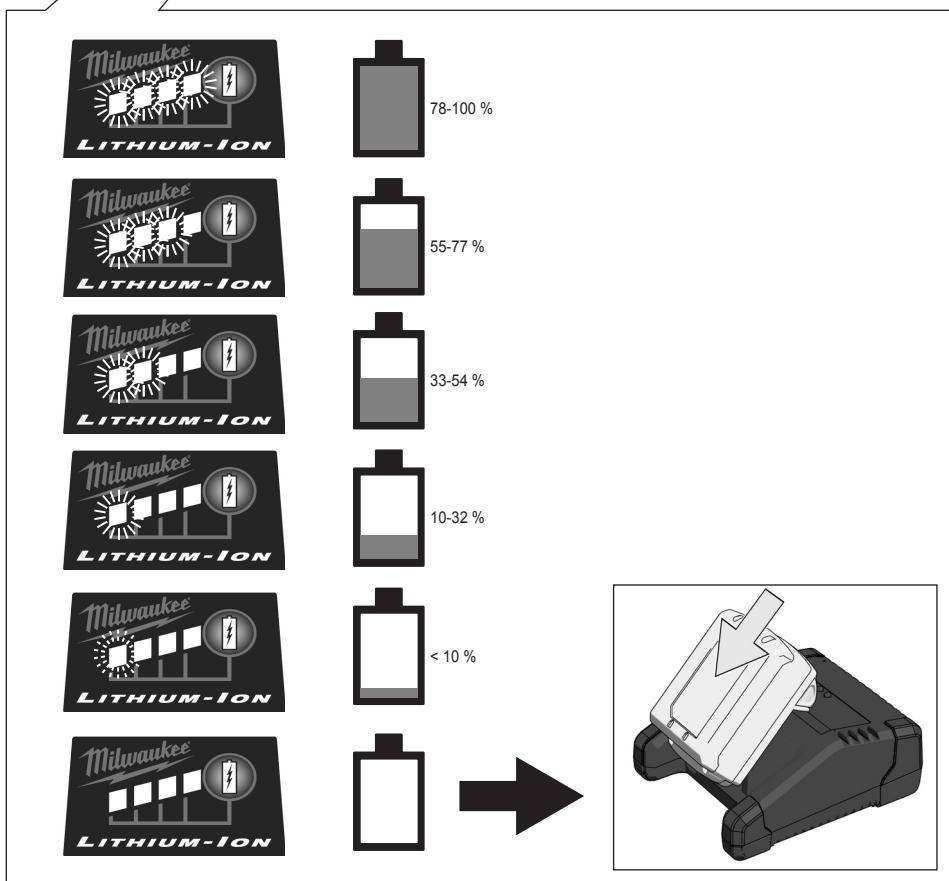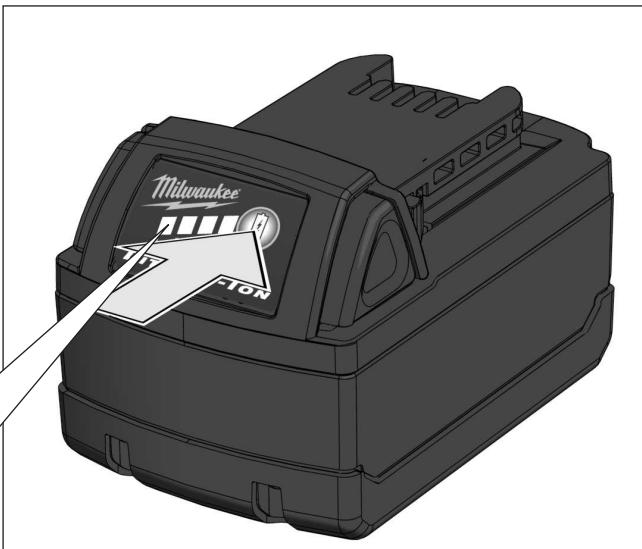

**M18 FIW12**

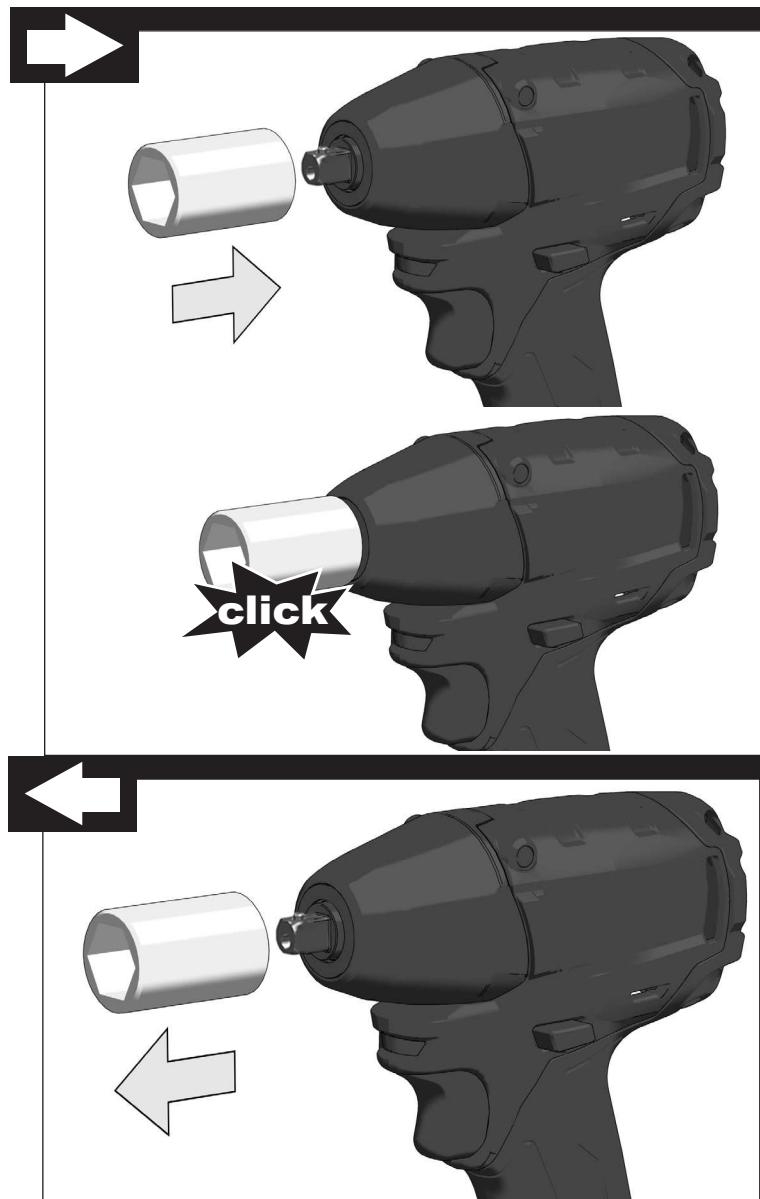
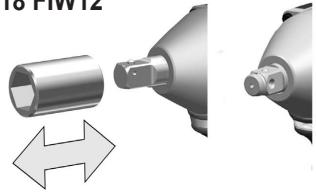


**M18 FIWF38**

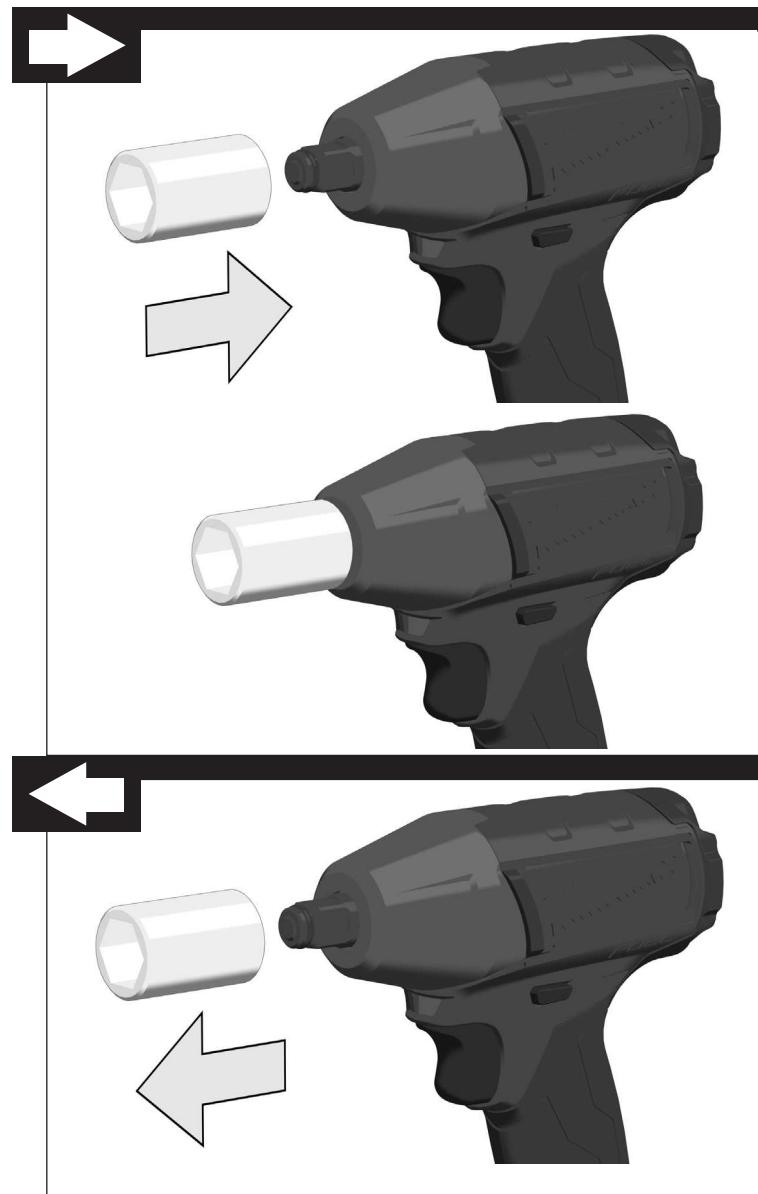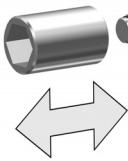





**START**

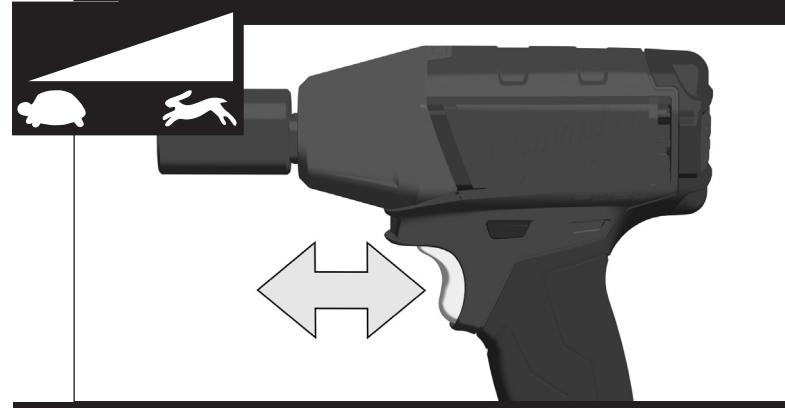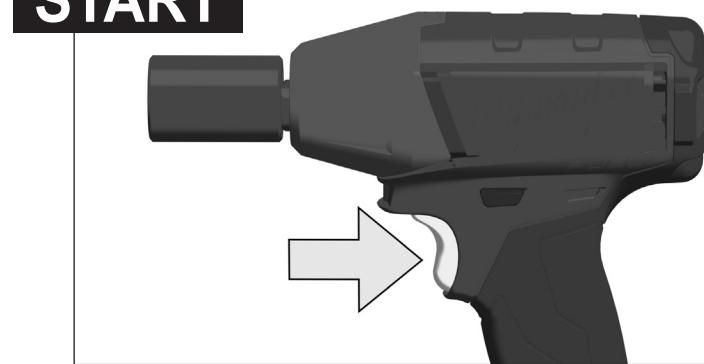



**STOP**

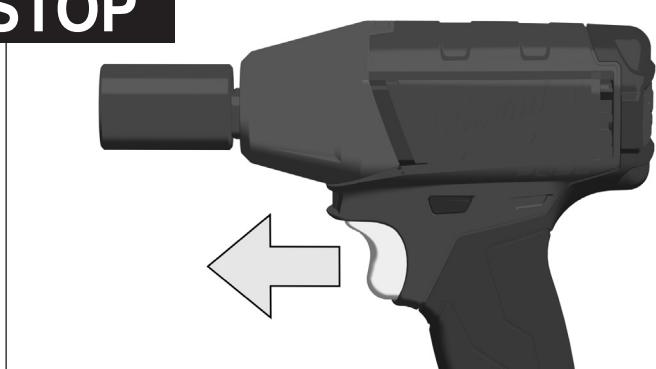


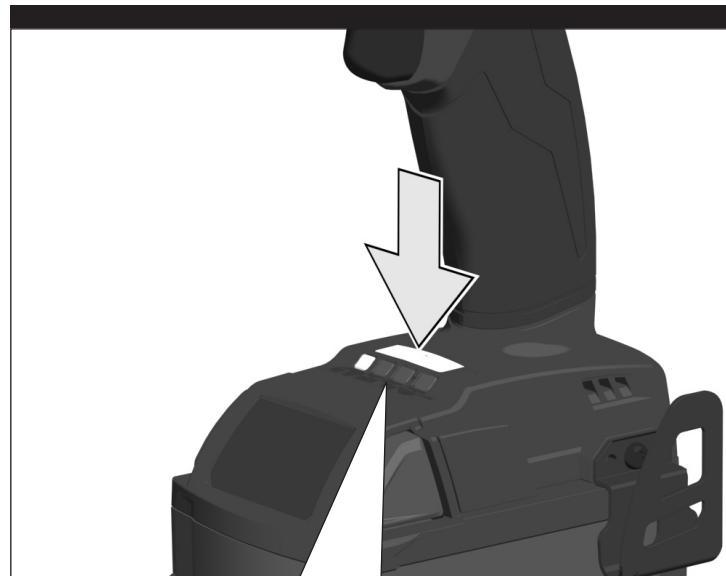



A schematic diagram of a control panel. It features a central circular icon with a curved arrow, flanked by two rectangular buttons. Below this are three rectangular buttons labeled 1, 2, and 3 from left to right. To the right of the 3 button is a power button symbol (a circle with a vertical line). Below the panel are five vertical lines corresponding to the buttons, with numerical values above them: 1 corresponds to 0-1700, 2 to 0-2000, 3 to 0-2500, and the power button to 2000. The first line has a symbol resembling a gear or wrench.


<b>M18 FIW12</b>	$\text{min}^{-1}$	0-1700	0-2000	0-2500	2000
		0-2400	0-2600	0-3100	0-2600
<b>M18 FIWF38</b>	$\text{min}^{-1}$	0-900	0-1600	0-2500	1600
		0-1900	0-2300	0-3100	0-2300

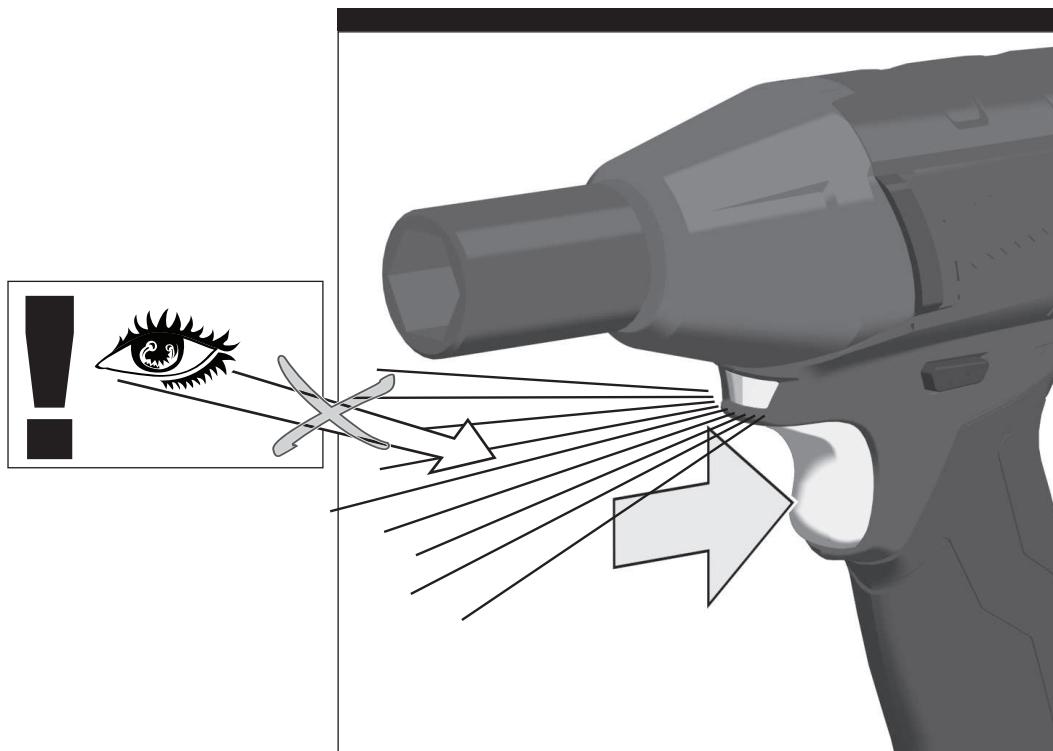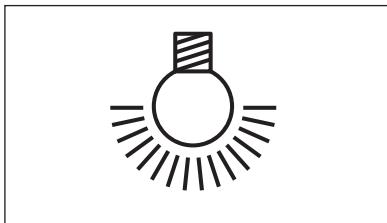


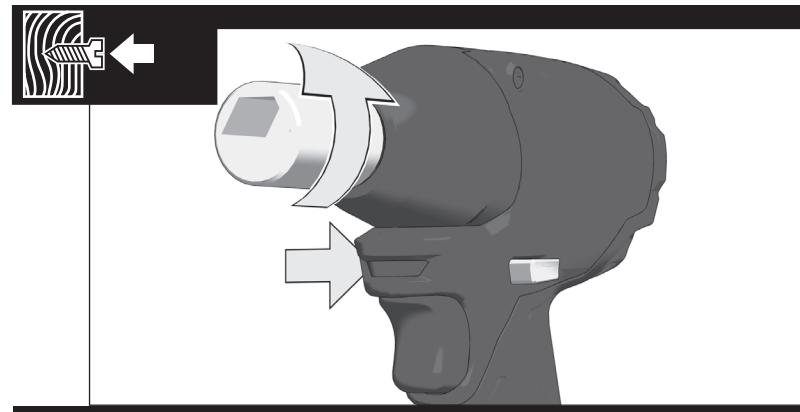




**LOCK**

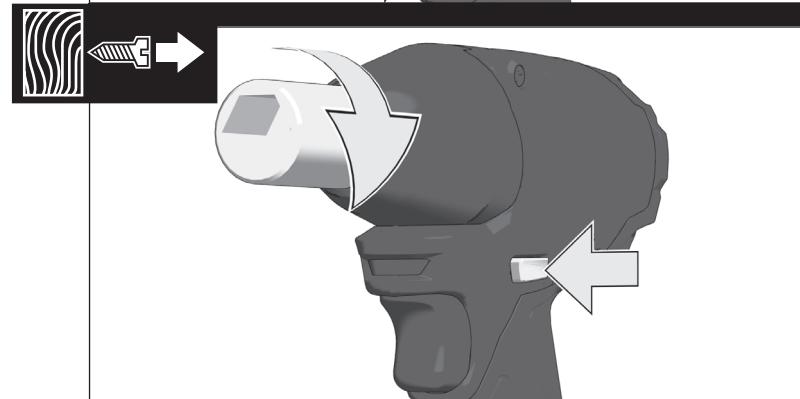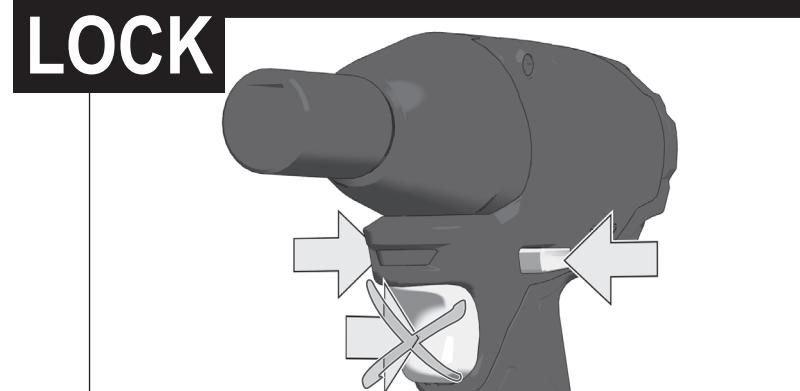

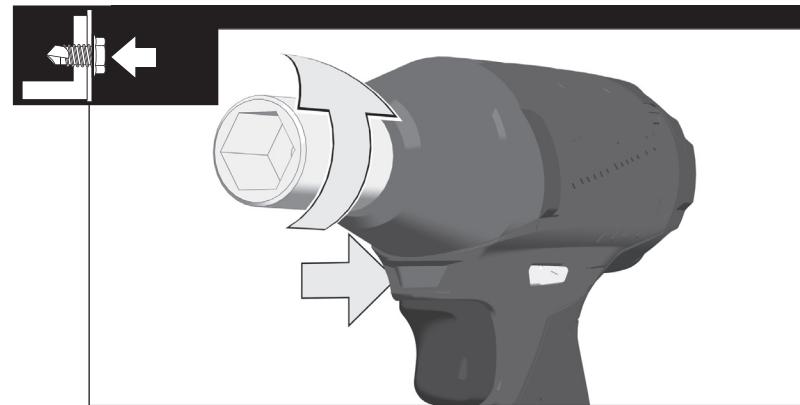

**LOCK**

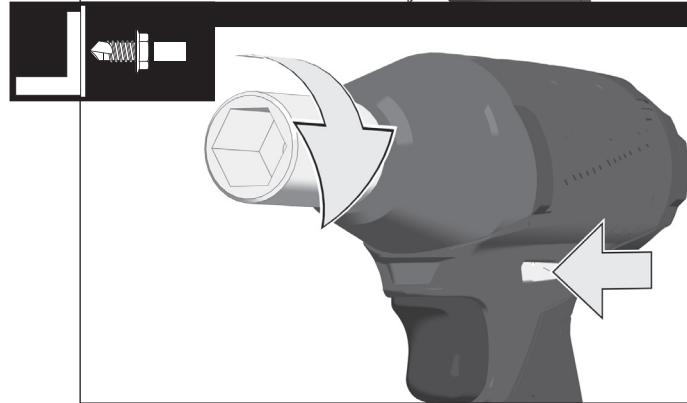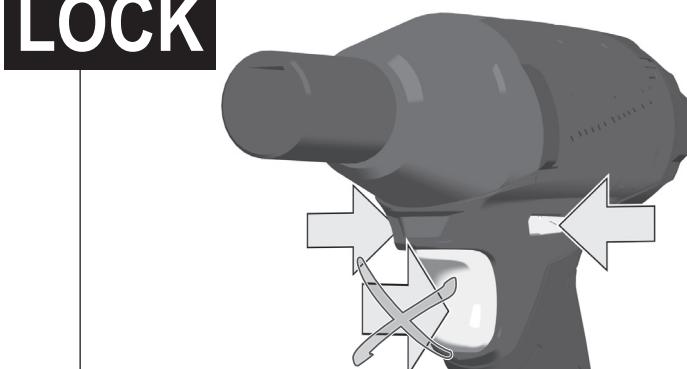

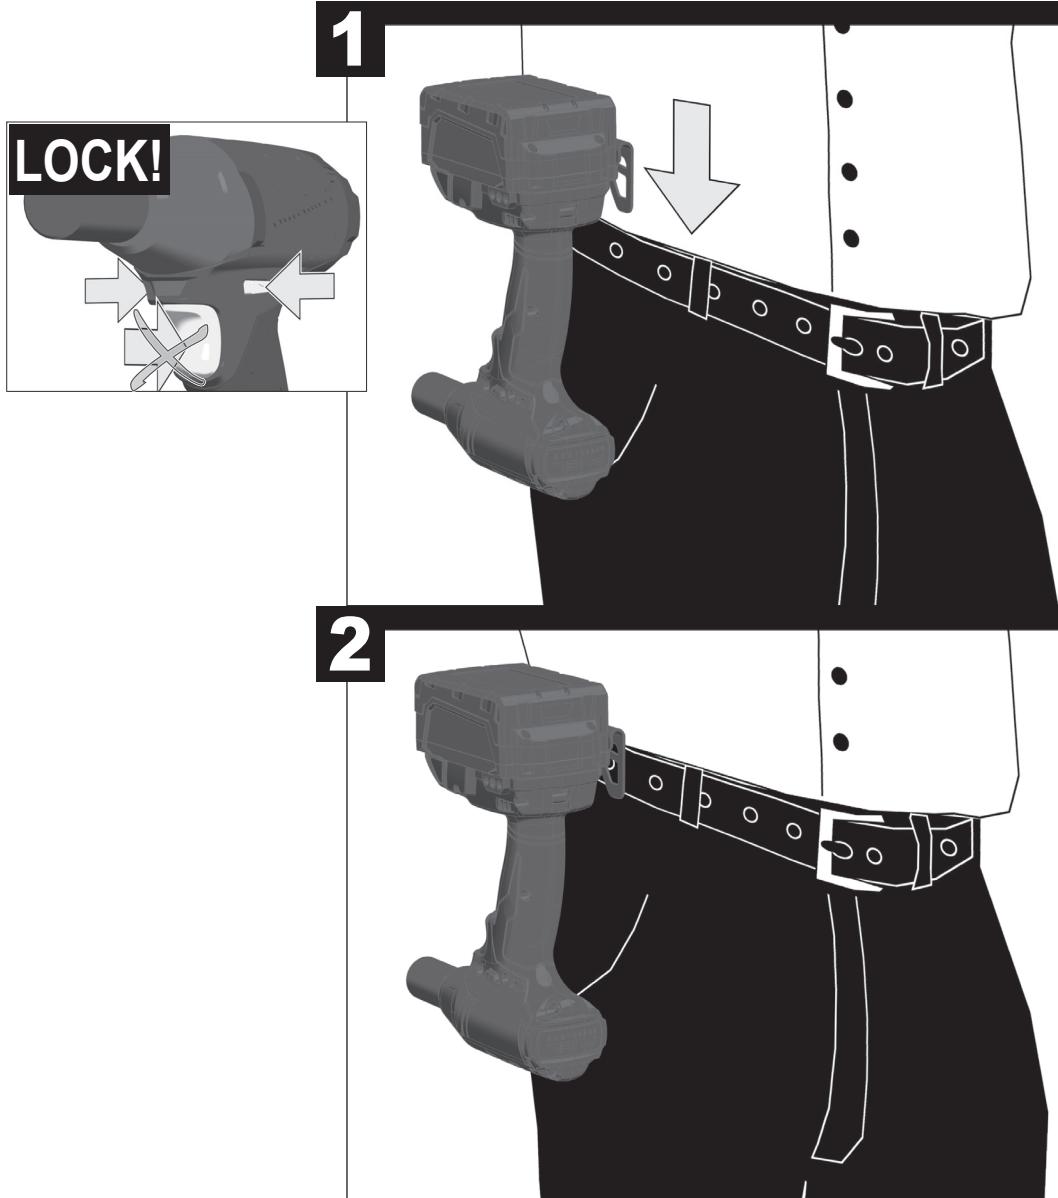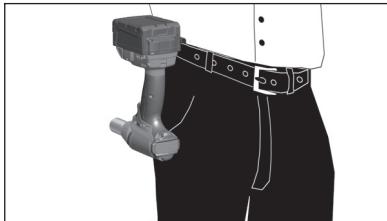

Tool reception		1/2"(13 mm)	3/8"(10 mm)
No-load speed		0-2500 min <sup>-1</sup>	0-2500 min <sup>-1</sup>
Impact range		0-3100 min <sup>-1</sup>	0-3100 min <sup>-1</sup>
Torque min.		263 ft-lbs	250 ft-lbs
	Max. diameter bolt/nut	≥ M12 (12.9) / ≥ M14 (8.8)	≥ M12 (12.9) / ≥ M10 (8.8)
	Max. diameter bolt/nut	≥ M14 (12.9) / ≥ M16 (8.8)	≥ M12 (12.9) / ≥ M12 (8.8)
	Max. diameter bolt/nut	≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)	≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)
	Max. diameter bolt/nut	≥ M14 (12.9) / ≥ M16 (8.8)	≥ M12 (12.9) / ≥ M12 (8.8)
Battery voltage		18 V	18 V
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 (4.0Ah/5.0 Ah)		1,8 kg	1,8 kg
Noise/vibration information			
Measured values determined according to EN 60745. Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:			
Sound pressure level (K = 3 dB(A))		93,5 dB (A)	93,5 dB (A)
Sound power level (K = 3 dB(A))		104,5 dB (A)	104,5 dB (A)
<b>Wear ear protectors!</b>			
Total vibration values (vector sum in the three axes) determined according to EN 60745.			
Vibration emission value $a_v$		7,7 m/s <sup>2</sup>	6,7 m/s <sup>2</sup>
Uncertainty K		1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

**⚠ WARNING!**

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure. The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period. Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

**SAFETY INSTRUCTIONS**

**⚠ WARNING! Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

**Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.** Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

**Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.

## ADDITIONAL SAFETY AND WORKING INSTRUCTIONS

Use protective equipment. Always wear safety glasses when working with the machine. The use of protective clothing is recommended, such as dust mask, protective gloves, sturdy non-slip footwear, helmet and ear defenders.

The dust produced when using this tool may be harmful to health. Do not inhale the dust. Wear a suitable dust protection mask.

Do not use the product on any material that presents a danger to health (e.g. asbestos).

Switch the device off immediately if the insertion tool stalls! Do not switch the device on again while the insertion tool is stalled, as doing so could trigger a sudden recoil with a high reactive force. Determine why the insertion tool stalled and rectify this, paying heed to the safety instructions.

The possible causes may be:

- it is tilted in the workpiece to be machined
- it has pierced through the material to be machined
- the power tool is overloaded

Do not reach into the machine while it is running. The insertion tool may become hot during use.

• when changing tools

• when setting the device down

Sawdust and splinters must not be removed while the machine is running.

When working in walls ceiling, or floor, take care to avoid electric cables and gas or water pipes.

Secure your workpiece with a clamping device. Unclamped workpieces can cause severe injury and damage.

Remove the battery pack before starting any work on the machine.

Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. Milwaukee Distributors offer to retrieve old batteries to protect our environment.

Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).

Use only System M18 chargers for charging System M18 battery packs. Do not use battery packs from other systems.

Never break open battery packs and chargers and store only in dry rooms. Keep dry at all times.

Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.

## SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The cordless impact wrench can be used to tighten and loosen nuts and bolts wherever no mains connection is available.

Do not use this product in any way other than stated for normal use.

## RPM SETTING

The  function is designed to give the user greater control in application and reduce damage to the fastener or work surface by automatically shutting the tool off after the tool senses the mechanism impacting for approximately one second.

**M18 FIWF38:** Max RPM 1600 min-1- tool will shut off after about one second of impacting.

## BATTERIES

Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.

Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.

For an optimum life-time, after use, the battery packs have to be fully charged.

To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once it is fully charged.

For battery pack storage longer than 30 days:

Store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture.

Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition.

Every six months of storage, charge the pack as normal.

## BATTERY PACK PROTECTION

In extremely high torque, binding, stalling and short circuit situations that cause high current draw, the tool will vibrate for about 2 seconds and then the tool will turn OFF. To reset, release the trigger.

Under extreme circumstances, the internal temperature of the battery could become too high. If this happens, the battery will shut down. Place the battery on the charger to charge and reset it.

## TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and international provisions and regulations.

- The user can transport the batteries by road without further requirements.
- Commercial transport of Lithium-Ion batteries by third parties is subject to Dangerous Goods regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried out by appropriately trained persons and the process has to be accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:

- Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuit.
- Ensure that battery pack is secured against movement within packaging.
- Do not transport batteries that are cracked or leak.

Check with forwarding company for further advice.

## MAINTENANCE

Use only Milwaukee accessories and Milwaukee spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the Article No. as well as the machine type printed on the label and order the drawing at your local service agents.

## SYMBOLS



CAUTION! WARNING! DANGER!



Remove the battery pack before starting any work on the product.



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Do not dispose of electric tools together with household waste material. Electric tools and electronic equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.

工具收納		1/2"(13 mm)	3/8"(10 mm)
空載轉速		0-2500 min <sup>-1</sup>	0-2500 min <sup>-1</sup>
衝擊範圍		0-3100 min <sup>-1</sup>	0-3100 min <sup>-1</sup>
最小扭力		263 ft-lbs	250 ft-lbs
	螺絲/母最大直徑	≥ M12 (12.9) / ≥ M14 (8.8)	≥ M12 (12.9) / ≥ M10 (8.8)
	螺絲/母最大直徑	≥ M14 (12.9) / ≥ M16 (8.8)	≥ M12 (12.9) / ≥ M12 (8.8)
	螺絲/母最大直徑	≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)	≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)
	螺絲/母最大直徑	≥ M14 (12.9) / ≥ M16 (8.8)	≥ M12 (12.9) / ≥ M12 (8.8)
電池電壓		18 V	18 V
根據 EPTA-Procedure 01/2003 (4.0 Ah/5.0 Ah) 的重量		1,8 kg	1,8 kg
噪音/震動資訊			
依 EN 60745 所測的測量值 一般來說，本工具的 A 加權噪音標準為：			
聲壓量測 (K = 3 dB (A))		93,5 dB (A)	93,5 dB (A)
聲壓率級 (K = 3 dB (A))		104,5 dB (A)	104,5 dB (A)
穿戴護耳裝置！			
依EN 60745所測的振動總值（三軸向量總和）			
震動釋放值 a <sup>h</sup>		7,7 m/s <sup>2</sup>	6,7 m/s <sup>2</sup>
不確定性 K=		1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

**⚠ 警告！**

本說明書所提供的震動等級是依EN 60745 規定的標準化測試所測得，且可能用於與另一個工具進行比較。該等級可用來初步評估風險。宣告的震動釋放等級代表的是本工具的主要應用。然而，如果用於不同的應用、使用不同的配件或保養不當，震動釋放也可能不同。這可能會在總工作時間上顯著增加風險等級。

評估震動暴露的等級還應考慮本工具關機時的時間，或當工具運轉但卻未實際使用的時間。這可能會明顯降低總工作期間的風險等級。請確認額外的安全措施，以保護操作員不受震動的影響，例如：保養本工具與配件、保持手部溫暖和井然有序的工作方式。

**⚠ 警告！**

請詳閱所有安全警告及說明，包括隨附於手冊內的安全警告及說明。若未能遵守警告與指示，可能會導致觸電、火災和/或嚴重受傷。請將所有警告與指示存檔以供未來參考。

**安全說明**

應握住電動工具的絕緣握持面上，因為作業時其緊固件可能會觸及隱藏線路。碰到「帶電」電線的緊固件會使該電動工具外露的金屬件同樣「帶電」，從而造成作業人員觸電。

穿戴護耳裝置！暴露於噪音下可能會造成聽力損害。

## 其他安全和工作指示

操作機器時務必佩戴護目鏡。建議穿戴工作手套、堅固防滑的鞋具和工作圍裙。

工具操作中引起的粉塵可能有害健康。切勿吸入粉塵。使用吸塵裝置和配戴合適的防塵面罩。徹底清除堆積的粉塵，像是利用真空吸塵器。

如果插入工具停滯不前，請立即關閉設備！

當插入工具停滯不前，請不要再次打開設備，以免引發突然反衝力。

確定為什麼插入工具停滯不前並解決暇問題，請留意安全說明。

可能的原因是：

- 它在待加工的工作部件中傾斜
- 它刺穿過待加工的材料
- 電動工具超載

不要將手伸入運行中的機器。插入工具在使用過程中，可能會變熱。

警告！

燙傷危險

- 當更換工具時
- 當設置設備時

在機器運行時，不可移除芯片和碎片。

在對天花板、地板進行作業時，請注意避開電線、瓦斯或自來水管路。

將工件固定在穩定的平台上。妥善支撐工件能將意外傷害、鋸片卡住或失控的風險最小化。

在機器上做任何調整前，請先取出電池組。

勿將用過的電池組與家庭廢棄物混合或燃燒電池。Milwaukee 經銷商提供舊電池回收，以保護我們的環境。

勿將電池匣與其他金屬物品一起存放（可能引起短路）。

千萬不可將金屬物件插入充電器的電池部分（導電的風險）。

僅可使用系統 System M18 充電器對系統 System M18 電池組進行充電。請勿使用其他系統的電池組。

不可拆開蓄電池和充電器。蓄電池和充電器必須儲藏在乾燥的空間，勿讓濕氣滲入。

在極端負載或極端溫度下，損壞的電池可能漏出內部酸液。若碰觸到電池酸液，請即刻用肥皂與清水洗去。

若酸液接觸到眼睛，以清水沖洗至少10分鐘後立即就醫。

在機器上做任何調整前，請先取出電池組。

## 指定的使用條件

無電源可連接的情況下，可用無線衝擊板手來鎖緊和鬆開螺栓和螺帽。

請勿以非正常使用的任何其他方式使用本產品。

## 轉速設置

 該功能的目的是讓用戶應用時能夠更好地控制及當該工具感測到機制受影響約一秒鐘後，通過自動關掉工具，從而減低對堅固件或工作表面的損害。

M18 FIWF38：最高轉速1600 min<sup>-1</sup>——當約受影響一秒鐘後，工具將會關掉。

## 維修

久未使用的電池組必須重新充電後再使用。

超過 50° C (122° F) 的高溫會降低電池組的效能。避免暴露於高溫或陽光下（可能導致過熱）。

充電器和電池組的接點處應保持清潔。

為確保最佳電池使用壽命，電池組使用後，應再完全充電。為確保電池的最長壽命，充電完成後，勿將電池匣繼續留在充電器上。

電池組存放超過30天：

將電池組存放於溫度低於27° C的環境，且避免受潮。

將電池組保持在充電量30%-50%的狀態。

存放中的電池組應每六個月照常充電一次。

## 電池組保護

在極高扭距、咬合、停轉與短路的情況下會造成高電流，此時工具會震動約兩個秒鐘，然後關閉運作。

欲重新啟動，鬆開扳機。

在極端的狀況下，電池的內部溫度可能過高。如果發生這個情形，能源表會開始閃燈直到電池匣冷卻為止。燈熄後應可以繼續運作。

將電池放在充電器上進行充電與重設。

## 鋰電池運輸中

鋰離子電池須受制於危險品法例的要求。

運送鋰電池必須在符合當地、國家及國際標準及法例的情況下進行。

使用者可於陸地上運送電池而無須受限。

第三方負責的商業式鋰電池運送須受制於危險品法例。運送的預備及過程必須由受嚴格訓練的人士進行，亦必須得到專家在場監管。

運送電池時：

- 請確保電池接觸終端受到嚴密保護及經過絕緣，防止短路。
- 請確保電池組妥善包裝，防止碰撞磨刷。
- 切勿運送有裂痕或洩漏中的電池。
- 與速遞公司緊密聯繫以獲得進一步資訊。

## 維修

議使用Milwaukee的配件和零件。缺少檢修說明的機件如果損壞了，必須交給Milwaukee的顧客服務中心更換。

如果需要機器的分解圖，可以向您的顧客服務中心查詢。索件時必須提供以下資料：機型和機器銘牌上的六位數號碼。

## 符號



警告！



在機器上做任何調整前，請先取出電池組。



啟動機器前，務必詳閱說明書。



電動工具必須與生活垃圾分開處理。電動工具和已不能使用的電子設備必須分開收集，並且把它帶到環保回收機構。有關回收的建議和收集點，請諮詢你的地方法當局或零售商。

工具夹头		1/2"(13 mm)	3/8"(10 mm)
无负载转速		0-2500 min <sup>-1</sup>	0-2500 min <sup>-1</sup>
撞击次数		0-3100 min <sup>-1</sup>	0-3100 min <sup>-1</sup>
最小扭力		263 ft-lbs	250 ft-lbs
	最大螺丝尺寸 / 螺母尺寸	≥ M12 (12.9) / ≥ M14 (8.8)	≥ M12 (12.9) / ≥ M10 (8.8)
	最大螺丝尺寸 / 螺母尺寸	≥ M14 (12.9) / ≥ M16 (8.8)	≥ M12 (12.9) / ≥ M12 (8.8)
	最大螺丝尺寸 / 螺母尺寸	≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)	≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)
	最大螺丝尺寸 / 螺母尺寸	≥ M14 (12.9) / ≥ M16 (8.8)	≥ M12 (12.9) / ≥ M12 (8.8)
蓄电池电压		18 V	18 V
重量 符合 E P T A – Procedure01/2003 (4,0 Ah / 5,0 Ah)		1,8 kg	1,8 kg
噪音/振动信息			
本测量值符合 EN 60 745 条文的规定。 本机器的音压值通常为			
音压值(K=-不可靠性 =3dB(A))		93,5 dB (A)	93,5 dB (A)
音量值(K=-不可靠性 =3dB(A))		104,5 dB (A)	104,5 dB (A)
请戴上护耳罩！			
依欧盟EN 60745 标准确定的振荡总值（三方向矢量和）。			
振荡发射值 a <sub>b</sub>		7,7 m/s <sup>2</sup>	6,7 m/s <sup>2</sup>
K-不可靠性		1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

**⚠ 注意!**

本规程列出的依欧盟EN 60745 标准一项标准测量方法测量的振荡级也可用于电动工具比较并适合于临时振荡负荷估计。

该振荡级代表电动工具的主要应用。电动工具的其他应用，不正确的工作工具或欠缺维护可造成振荡级偏差。此可明确提高总工作期间的振荡负荷。

正确地估计一定工作期间的振荡负荷也要考虑到工具关闭或接通而不使用的期间。此可明确减少总工作期间的振荡负荷。

为提高操作人员对振荡作用的保护得规定补充安全措施：电动工具及工作工具的维护，温手，工作过程组织等。

**⚠ 警告！**务必阅读所有安全提示和指示。如未确实 遵循警告提示和指示，可能导致电击、火灾并且/ 或其他的严重伤害。妥善保存所有的警告提示和指示，以便日后查阅。

**关于起子机的安全指示**

螺丝可能接触隐藏的电线时，得将机器握位于其绝缘把手表面。螺丝接触带电线，会将电导向其他金属部位并引起电击。

请戴上耳罩。工作噪音会损坏听力。

## 其它安全和工作指示

使用防护装备。操作机器时务必佩戴护目镜。最好也使用下列的防护装备，例如防尘面具、护手套、坚固而且止滑的工作鞋、安全头盔和耳罩等。

工作尘往往有害健康，不可以让工作尘接触身体。工作时请佩戴合适的防尘面具。

严禁加工会导致健康危险的材料（石棉等）。

施工工具被卡住时，请及时关闭机器！为避免高反作用力矩，施工工具被卡住时不要重新接通机器。应按照安全提示查找并排除施工工具卡住的原因。

有下列可能原因：

- 工具斜卡在要加工工件中
- 要加工材料的破裂
- 电动工具超载

手指不要接近运行中的机器。

进行工作时，被操作施工工具会发热。

警告！烧伤危险

- 更换工具时
- 放下机器时

如果机器仍在运转，切勿清除其上的木屑或金属碎片。

在墙壁、天花板或地板工作时，必须特别注意被隐埋的电线、瓦斯管和水管。

应通过夹紧装置锁定工件。未锁定工件会导致重伤和损坏。

在机器上进行任何修护工作之前，先拿出蓄电池。

损坏的蓄电池不可以丢入火中或一般的家庭垃圾

中。Milwaukee 提供了符合环保要求的回收项目：请向您的专业经销商索取有关详情。

蓄电池不可以和金属物体存放在一起（可能产生短路）。

M18 系列的蓄电池只能和 M18 系列的充电器配合使用。不可以使用本充电器为其它系列的电池充电。

不可拆开蓄电池和充电器。蓄电池和充电器必须储藏在干燥的空间，勿让湿气渗入。

在过度超荷或极端的温度下，可能从损坏的蓄电池中流出液体。如果触摸了此液体，必须马上使用肥皂和大量清水冲洗。如果此类液体侵入眼睛，马上用清水彻底清洗眼睛（至少冲洗 10 分钟），接着即刻就医治疗。

## 正确地使用机器

充电式冲击扳手可以广泛使用在收紧、放鬆螺丝和螺母上。不受电源插座位置限制。

请依照本说明书的指示使用此机器。

## 速度调节

功能设计允许工具的更好控制。如果经过大约 秒钟识别阻力，机器将自动关闭以避免夹盘或工作面上的损失。

M18 FIWF38：如果在最高转速1600rpm（转/分）下经过大约1秒钟识别阻力，机器将自动关闭。

## 蓄电池

放电后，可达到最大的电容量。长期储放的蓄电池，必须先充电再使用。

如果周围环境的温度超过摄氏 50 度，蓄电池的功能会减弱。勿让蓄电池长期曝露在阳光或暖气下。

充电器和蓄电池的接触点都必须保持干净。

为延长使用寿命，请在使用后给电池充满电。

为确保最长使用寿命，充电后应把蓄电池从充电器取出。

蓄电池储存时间长于30日：

在环境温度27°C左右干燥处储存蓄电池。

在百分之30至50充电状态储存蓄电池。

每过6个月请重新充电一次。

## 蓄电池超载保护

极端高扭矩，钻头被卡住，突然停止或短路等情况下特别高电流消耗所造成蓄电池超载时，电动工具发出呼声两秒并自动断开。

为继续工作，放开开关按钮并再接通。

极端超载时，蓄电池过热。这种情况下，蓄电池自动断开。

## 锂离子蓄电池的运输

锂离子蓄电池属于危险货品并受制于危险货品运输条例。

此蓄电池的运输必须遵守地方、国家和国际法律规定。

- 用户在公路上运输此蓄电池不必遵守特殊规定。

• 锂离子蓄电池的商业性运输受制于危险货品运输条例的规定。运输准备和运输必须由受过合适培训人员进行。全部过程必须由合格专业人员监督。

运输蓄电池时必须注意到下列事项：

- 为避免短路，必须确保蓄电池接点的防护和绝缘。

## 维修

只能使用 Milwaukee 的配件和 Milwaukee 的零件。缺少检修说明的机件如果损坏了，必须交给 Milwaukee 的顾客服务中心更换（参考手册“保证书 / 顾客服务中心地址”）。

如果需要机器的分解图，可以向您的顾客服务中心。索件时必须提供以下资料：机型和机器铭牌上的六位数号码。

## 符号



请注意！警告！危 险！



在机器上进行任何修护工作之前，先拿出蓄电池。



使用本机器之前请详细阅读使用说明书。



电气工具必须与生活垃圾分开处理。电气机器和电子机器必须单独分开收集并送到回收站以确保符合环境保护的处理。有关回收站和收集站的细节，请与主管当局或您的专业经销商联络。

사용범위		1/2"(13 mm)	3/8"(10 mm)
무부하속도		0-2500 min <sup>-1</sup>	0-2500 min <sup>-1</sup>
임팩범위		0-3100 min <sup>-1</sup>	0-3100 min <sup>-1</sup>
토크 (최소)		263 ft-lbs	250 ft-lbs
	볼트/너트 최대 직경	≥ M12(12.9)/≥ M14 (8.8)	≥ M12 (12.9)/≥ M10 (8.8)
	볼트/너트 최대 직경	≥ M14 (12.9)/≥ M16 (8.8)	≥ M12 (12.9)/≥ M12 (8.8)
	볼트/너트 최대 직경	≥ M16 (12.9)/≥ M18 (8.8)	≥ M16 (12.9)/≥ M18 (8.8)
	볼트/너트 최대 직경	≥ M14 (12.9)/≥ M16 (8.8)	≥ M12 (12.9)/≥ M12 (8.8)
배터리 전압		18V	18V
EPTA-절차 01/2003 (리튬이온 4.0 Ah/5.0 Ah) 에의거한중량		1,8 kg	1,8 kg
소음/진동 정보			
EN 60745 에 따른 측정값 r 일반적인 A- 측정 소음레벨:			
음압레벨 (K = 3 dB(A))		93,5 dB (A)	93,5 dB (A)
소음레벨 (K = 3 dB(A))		104,5 dB (A)	104,5 dB (A)
커마개를 착용하십시오!			
종합 진동 값 (세축에 대한 밸티값의 합) EN60745 에 따른 측정값			
진동 방사값 $a_v$		7,7 m/s <sup>2</sup>	6,7 m/s <sup>2</sup>
불확실성 K=		1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

### ⚠ 경고!

여기에 제공된 진동 방사 값은 EN60745 에 따라 표준화된 방법으로 측정된 것으로 다른 공구와의 비교해서 사용 가능합니다. 그리고 이 값은 조출에 대한 사전 평가값으로 사용 될 수 있습니다. 여기에 선언된 진동값은 전동공구를 정상적인 사용 용도로 사용할 때 해당 됩니다. 만약 정상적인 용도이외 다른용도로 공구를 사용하거나 정품이 아닌 액세서리 혹은 잘 관리 되지 않은 상태의 공구를 사용하신다면 진동방사값은 다를수 있습니다. 이러한 사용은 총 작업시간에 걸쳐 노출의 정도와 양을 심각하게 증대 시킬 수 있습니다. 전동 방사에 대한 노출은 공구가 개져있거나, 동작중이지만 실제로 작업을 하지 않는 시간을 고려해야 합니다. 이러한 시간은 총 작업시간에 걸쳐 노출의 정도와 양을 심각하게 줄여줄 수 있습니다. 지속적인 공구와 액세서리의 정비 그리고 손을 따뜻하게 유지 관리, 작업패턴의 관리 등 사용자를 진동 노출의 위험으로부터 줄여줄 수 있는 추가적인 안전 방법을 숙지 하십시오.

### ⚠ 경고!

제품에 동봉된 브로셔를 포함한 모든 안전 경고와 안내를 숙독하십시오. 경고와 안내를 따르지 않는 경우 전기 쇼크나 화재 혹은 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

모든 경고와 안내는 차후 참조를 위해 보관하세요.

### 안전 수칙

H전동공구의 절연된 표면만을 이용하여 잡으십시오. 작업중에는 절단용 액세서리가 숨겨진 전선이나 자기의 전원선에 접촉할 수 있습니다. 전기가 살아있는 전선에의 절단용 액세서리의 접촉은 전동공구의 금속부분에 노출이 있을 수 있고 작업자에게 전기ショ크의 위험이 있습니다.

커마개를 착용하십시오. 지속적인 소음에의 노출은 청력손상을 유발합니다.

## 추가 안전 작업 지침

기계를 사용할 때는 항상 보호안경을 착용 하십시오. 장갑, 견고한 미그럼 방지 신발 및 앞가림막을 착용 하십시오.

기계 작동 중에 텁밥이나 파편들을 제거해서는 안됩니다.

용도에 따라, 안면 보호구, 안전 고글 또는 보안경을 사용하여 주십시오.

이 연장을 사용할 때 발생한 먼지는 건강에 해로울 수 있습니다. 먼지를 흡입해서는 안됩니다. 적합한 먼지 보호 마스크를 착용 하십시오.

삽입 공구가 움직임을 멈추면 즉시 기기의 전원을 고십시오! 삽입 공구가 정지된 동안 기기의 전원을 다시 켜지 마십시오. 큰 반작용이 일어나 갑작스러운 반동을 유발할 수 있습니다. 삽입 공구가 왜 정지했는지 이유를 알아내서 안전 지침에 주의하며 이를 교정하십시오.

다음의 이유가 원인일 수 있습니다:

- 삽입 공구가 가공할 제품 내에서 기울어져 있습니다
- 삽입 공구가 가공할 재료를 관통함
- 전동 공구가 과부하를 받음

작동 중인 기계에 손을 대지 마십시오. 사용 중인 삽입 공구가 끊어질 수 있습니다.

경고! 화성 위험

- 공구를 교환할 때
- 기기의 밑으로 내릴 때

기계가 작동 중일 때 침과 파편을 제거해서는 안됩니다.

벽천장이나 바닥에서 작업할 때에는 전선이나 가스관 또는 수도관을 주의하여 피해야 합니다.

충전공구를 다시 사용하시기 전 까지 반드시 배터리 팩을 기기에서 분리하여 두시기 바랍니다.

배터리 팩을 부수거나 열지 마시고 건조한 실내에 보관 하십시오. 항상 건조하게 유지하십시오.

배터리 팩을 금속물질과 함께 보관하지 마십시오. (합선의 위험)

M18 시스템 배터리를 충전하실 때는 M18 시스템 충전기만을 사용하십시오. 다른 충전기에 충전하지 마십시오.

극단적인 부하나 극단적인 온도에서 손상된 배터리에서 배터리(액)이 흘러 내릴 수 있습니다. 배터리 액에 접촉한 경우 곧바로 물과 비누로 씻어내십시오. 만약 눈에 접촉이 있었다면 10분 이상 흐르는 물에 씻으시고, 즉각 병원에 방문하십시오.

## 사용조건

충전임팩 드라이버는 주 전원과 떨어진 경우 낫트와 볼트를 조이고 고정하는 용도로 사용 할 수 있습니다.

이 제품은 정상 사용에 나열되지 않는 다른 용도로 사용하지 마십시오.

## RPM 설정

함수는 응용 프로그램에는 사용자 제어를 제공 하고 제결에 피해를 줄일 또는 표면 후 도구를 감지 하는 메커니즘에 영향을 미치는 약 1 초 동안 도구를 자동으로 차단 하여 작동하도록 설계 됩니다.

M18 FIWF38: 최대 RPM 1600 min<sup>-1</sup>– 도구 영향의 약 1 초 후 차단 됩니다.

## 배터리

새 배터리는 4~5회의 충전과 방전 이후에 최대 충전 능력에 다다르게 됩니다. 한참동안 사용하지 않으신 경우에는 사용하기 전에 반드시 충전하셔야 합니다.

섭씨 50도 (122°F) 가 넘는 온도는 배터리 팩 성능을 저하 시킵니다. 장시간 올 혹은 햇빛에 노출시키지 마십시오.(파열의 위험)

배터리와 충전기의 접촉부위는 깨끗해야 합니다.

최적의 수명을 위해, 배터리 팩은 사용후 반드시 완충전 작업을 해줍니다.

30일 이상 배터리팩을 보관할 경우:

- 온도가 27°C 이하이고 습하지 않은 곳에서 배터리를 보관 합니다.
- 배터리팩은 30% ~50% 충전된 상태로 보관 합니다.
- 6개월마다 보관중인 배터리를 정상 충전 합니다.

최적의 수명을 위해, 배터리팩은 사용후 반드시 완충전 작업을 해줍니다.

## 배터리팩 보호

대량의 전류 손실이 일어나는 극단적으로 높은 토크나 끼임, 맴춤혹은 누전의 상황에는, 공구가 약2초간 멎고, 배터리 잔량 게이지가 점멸하고, 전원이 나갑니다. 리셋을 위해서 스위치를 놓으십시오. 극단적인 환경 하에서는 배터리의 내부 온도가 높아집니다. 이러한 일이 일어난다면 배터리 잔량 게이지는 점멸합니다. 배터리팩을 식히시고 일을 계속 하십시오.

## 리튬 배터리 운송

리튬 이온 배터리는 위험물 관련 입법 요구사항이 적용됩니다. 리튬 이온 배터리의 운송은 지역, 국가, 국제 법규, 표준 및 규정에 따라 이행되어야 합니다.

사용자는 추가 제한 없이 배터리를 육상으로 수송할 수 있습니다.

제 삼자에 의한 리튬 이온 배터리의 상업적 운송은 위험물 취급 규정의 적용을 받습니다. 운송 준비 및 운송은 전적으로 적절한 훈련을 받은 사람에 의해 수행되어야 하며 해당 전문가들의 강독을 받아야 합니다.

배터리 운송 시 :

- 배터리 접촉면을 보호 및 차단하여 합선 위험을 방지하십시오.
- 배터리 팩이 포장 내에서 움직이지 않도록 고정시키십시오.
- 금이 가거나 누출된 배터리는 운송하지 마십시오.

더 많은 정보를 원하면 운송회사에 문의하십시오.

## 유지관리

반드시 MILWAUKEE의 부속품과 예비 부품들만을 사용하시기 바랍니다. 설명서에 명시되어 있지 않은 부품들을 교체해야 할 경우, MILWAUKEE 서비스센터로 연락 주시기 바랍니다.

만약 고객께서 필요로 하신다면, 공구의 조립도도 주문하실 수 있습니다. 각별히 적혀있는 공구의 타입과 모델번호를 적으신 후, 가까운 서비스 센터나 혹은 아래의 주소로 직접 조립도를 주문하시기 바랍니다.

## 상징



경고!






공구에 어떤 작업을 하기 전에 배터리팩을 제거 하십시오.



공구를 동작시키기 전에 사용설명서를 숙독하십시오.



전동 공구를 집안의 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 수령이 다했던 전동 공구와 전자 장비는 분리 수거하여 환경적으로 적절한 재활용 시설로 회수하여야 합니다. 지방 대리점 및 소매점에 재활용 조언 준수 및 수거 장소를 점검하십시오.

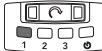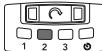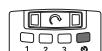ตัวรับเครื่องมือ		1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)
ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า		0-2500 min <sup>-1</sup>	0-2500 min <sup>-1</sup>
ช่วงผลกระหบ		0-3100 min <sup>-1</sup>	0-3100 min <sup>-1</sup>
แรงบิดต่ำสุด		263 ft-lbs	250 ft-lbs
	เลี้นผ่าศูนย์กลางสุดของล็อก / น็อต	≥ M12 (12.9) / ≥ M14 (8.8)	≥ M12 (12.9) / ≥ M10 (8.8)
	เลี้นผ่าศูนย์กลางสุดของล็อก / น็อต	≥ M14 (12.9) / ≥ M16 (8.8)	≥ M12 (12.9) / ≥ M12 (8.8)
	เลี้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของล็อก / น็อต	≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)	≥ M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)
	เลี้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของล็อก / น็อต	≥ M14 (12.9) / ≥ M16 (8.8)	≥ M12 (12.9) / ≥ M12 (8.8)
แรงดันไฟแบบเตอร์ชีฟ		18 V	18 V
น้ำหนักตามขั้นตอน (4.0Ah/5.0Ah)		1,8 kg	1,8 kg
ข้อมูลความเสี่ยง/ การสัมเสธื่อน			
กำหนดค่าที่ห้ามตาม มาตรฐาน EN 60745. ตามปกติ น้ำหนักกระดับเสียง ของเครื่องมือที่มี:			
ระดับความตันของเสียง ( $K = 3 \text{ dB(A)}$ )		93,5 dB (A)	93,5 dB (A)
ระดับพัฒนาเสียง ( $K = 3 \text{ dB(A)}$ )		104,5 dB (A)	104,5 dB (A)
รวมทั้งหมด!			
ค่าการสัมเสธื่อนทั้งหมด (ผลรวมจากเตอร์ชีฟสาม แบบ) กำหนดตาม มาตรฐาน EN 60745.			
ค่าการปล่อยแรงสัมเสธื่อน $J_h$		7,7 m/s <sup>2</sup>	6,7 m/s <sup>2</sup>
ความไม่แน่นอน $K =$		1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

### ⚠️ คำเตือน!

จะต้องทดสอบสัมเสธื่อนในแผ่นข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานที่กำหนดใน EN 60745 และอาจจำใช้ในการเปรียบเทียบเครื่องมือที่นี้กับเครื่องมือใหม่ แม่นาจะถูกนำมาใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น

ค่าการปล่อยแรงสัมเสธื่อนที่เปิดเผยของมาตรฐานแสดงถึงหน้าที่หลักของเครื่องมือ แต่ถ้าใช้เครื่องมือสำหรับงานที่แตกต่างกัน พร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกัน หรือได้รับการดูแลรักษาอย่างมาก การปล่อยแรงสัมเสธื่อนอาจแตกต่างกันออกไป อาจเพิ่มระดับความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ทำงานทั้งหมดได้อย่างมาก

การประเมินค่าของระดับความเสี่ยงของการสัมเสธื่อนควรพิจารณาถึงตัวให้เครื่องมือถูกบิดหรือเมื่อมีการทำงาน แต่ไม่ได้ทำงานด้วยเช่นกัน อาจลดระดับความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ทำงานให้ลงมา

กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากผลกระทบของการสัมเสธื่อน เช่น ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เสริม ทำให้มีอุณหภูมิต่ำลง จัดการรูปแบบการทำงาน

## ⚠️ คำเตือน!

อ่านคำเตือนเรื่องความปลอดภัยและคำสั่งห้ามด รวมสิ่งในโนร์ชาร์ ประกอบ หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งจะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อก ไฟไนท์และ หรือบาดเจ็บสาหัสได้

ข้อห้ามค่าเตือนและคำแนะนำห้ามดเพื่อสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

### คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ถือเครื่องมือไฟฟ้าโดยทันทีผิดวินาที เมื่อทำงานในบริเวณที่ต้องดึงดูดอาจสัมผัสไฟฟ้าที่ชื่นอยู่ ตัวดึงที่สัมผัสกับ “ลวด” ไฟฟ้าและอาจทำให้ไฟฟ้าใช้สูญไฟฟ้าช็อกได้

สามที่ครอบบุ เสียงที่ดึงอาจทำให้เกิดสูญเสียการดึงยืน

### คำแนะนำด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมอุปกรณ์ป้องกันความดันไฟฟ้า จุากน์น ปั๊กเกอร์ เช่น หน้ากากันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกแข็ง หรือเครื่องป้องกันการได้รับไฟฟ้าร้อนต่อสัมภาระช่วงของการ บาดเจ็บส่วนบุคคล ได้บุนที่เกิดจาก การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ห้ามสุดยอดฝุ่น สามหน้ากากป้องกันฝุ่นและองค์ที่เหมาะสม

อย่าใช้เครื่องจักรงานใดๆที่มีไฟฟ้า

น ห้ามดูดเครื่องมือไฟฟ้าโดยเด็ดขาด!

อย่าเปิดอุปกรณ์ในขณะที่เครื่องยังติดตั้งอยู่ การหาเย็นน้ำอาจทำให้เกิดการตัดต่อไฟฟ้าและไฟฟ้าร้อน แรงหายใจร้าวที่สูง

ตรวจสอบว่าไม่ไฟฟ้าในเครื่องมือไฟฟ้าและหุ่นยนต์ที่วางบนไฟฟ้า ใส่ใจความด้านความปลอดภัย สายไฟที่วางบนไฟฟ้า 30 วัน:

- อาจขาด
- อาจขาด
- ใช้สายไฟฟ้าที่ขาด

อย่าเข้าใกล้ คือจักรที่ขณะที่มีการล้างทางานอยู่ เครื่องมือไฟฟ้าอาจเกิดความร้อนในระหว่างการใช้งาน คำเตือน!

ระวังอันตรายจากการไฟฟ้า

• เมื่อเปลี่ยนเครื่องมือ

• เมื่อว่างอุปกรณ์ลง

สังเกตและเตือนสักๆ จะตั้งไฟฟ้าขึ้นอยู่ก่อนในขณะที่เครื่องล้างทางาน ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อส่องเข้าไปในแผ่นห้องหรือพื้นที่อับตามน ใบ มีดที่ยืนอุบกามาจัดตัดกับเครื่องจักร

คุณ ยืดชี้มันกับแพคฟอร์มที่มีความเสี่ยง มีนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สิ่งที่ทางานอย่างปลอดภัยต่อสิ่งที่ล้างทางาน ลดความเสี่ยงต่อร่างกาย ลดความเสี่ยงต่อร่างกายที่จะเริ่มการทางานในคราวเดียว

อย่าตั้งแบบต่อเรือที่ใช้ภายในบ้านหรือโดยการเผา Milwaukee Distributors ให้เงินให้มีการตั้งแต่ต้นเรือที่เป็นป้องกันไฟฟ้าและล้วนของเรา อย่าเก็บแบบต่อเรือกับวัสดุที่เป็นโลหะ (เสียงต่อไฟฟ้าลัดวงจร) อย่าใช้ชิ้นส่วนโลหะเช่น ปืนล้างของแบบต่อเรือของเครื่องข้าวจัด (เสียงเกิดไฟฟ้าลัดวงจร)

ใช้ชาร์จระบบ M18 เท่านั้นสำหรับการชาร์จชุดแบบต่อเรือระบบ M18 อย่าใช้ชุดแบบต่อเรือร่างกาย

ห้ามแบ่งแบ่งแบบต่อเรือเครื่องข้าวจัดและเก็บไว้ในห้องที่แห้งเหาใน แบบต่อเรือให้แห้งอยู่ตลอดเวลา

กรดแบบต่อเรืออาจร้าวเข้ามาในแบบต่อเรือที่เสียหายจากไฟฟ้า ให้การประจุมากหรืออุณหภูมิที่สูงมาก ในกรณีที่สัมผัสกับกรดแบบต่อเรือล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ ในการนี้ให้สัมผัสด้วยน้ำให้ล้างออกด้วยน้ำให้ผ่านอย่างน้อย 10 นาทีและพบแพทย์ทันที

### เงื่อนไขที่ระบุไว้ในการใช้

เจ้าของเจ้าของเดียวที่ซื้อเครื่องมือไฟฟ้า ให้ทุกที่ที่ไม่มีการเชื่อมต่อหลักให้

อย่าใช้หลักตั้งที่ไม่ในลักษณะอันออกหนีไปจากหัวไฟฟ้าให้สำหรับการใช้งาน ปกติ

### ตั้งค่า RPM

 พึงซึ่งกันอยู่ออกแบบมาเพื่อให้ควบคุมมากกว่าผู้ใช้ในแอปพลิเคชัน และลดความเสี่ยงหากหัวไฟฟ้า หรือตัวต่อที่ไม่ติดปิดเครื่องมือหลังจากนั้น ความรู้สึกผลกระทบต่อตัวเครื่องไฟฟ้าประจำหนึ่งวันที่

M18 FWF38: Max RPM 1600 min<sup>-1</sup> — เครื่องมือจะปิดหลังจากของถึง ประมาณหนึ่งวันที่

### แบบเตอร์

คง ควรจะใช้ชุดแบบเตอร์ที่บังไฟฟ้าได้ถูกนำมาใช้ระบบหนึ่งก่อนการใช้งาน อุณหภูมิในส่วนที่เกินกว่า 50°C (122°F) ลดประสิทธิภาพการทำงานของแบบเตอร์ หลักสิ่งการถูกความร้อนหรือแสงแดดเป็นระยะนานๆ (ความเสี่ยงความร้อนมากเกินไป)

ตัวรักษาสถานที่ซึ่งมีต้องของเครื่องข้าวจัดและแบบเตอร์ให้สอดคล้อง เพื่ออาการใช้งานที่ยาวนาน หลังจากนี้ ต้องใช้ชุดแบบเตอร์เดิมเพื่อให้แบบเตอร์ใช้งานได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้ก่อตัวกันแบบเตอร์ของจากเครื่องข้าวจัดที่ต้องรักษาตามเดิมแล้ว สำหรับชุดแบบเตอร์ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 27°C และใกล้จากความชื้น เก็บชุดแบบเตอร์ที่ข้าวจัดแล้ว 30% - 50% ทุกหกเดือนของการจัดเก็บ ให้ข้าวจัดตามปกติ

### การป้องกันชุดแบบเตอร์

ในนาฬิกาที่ยังบิดสูงมาก การยืด การหน่วงและการล็อกจะต้องที่ก่อให้เกิดไฟฟ้า กระชากอย่างแรง เครื่องมือจะสันสะท้อนไปแบบประมาณ 2 วินาทีแล้วจะปิดการท่องน้ำ

การตั้งค่า การปรับอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีความร้อนสูงในช่วงเดือนตุลาคม ห้ามเกิดเหตุการณ์น้ำซึม แบบเตอร์จะปิดตัวลง วางแผนแบบเตอร์บันทึกข้อมูลที่ข้าวจัดและตั้งค่า

### การเคลื่อนย้ายแบบเตอร์สีเขียว

แบบเตอร์สีเขียว ไอโอดอนอยู่ภายใต้ชื่อ กานาเด tam กันหมายของสินค้า วันเดียว

การขนส่งแบบเตอร์สีเขียว ไอโอดอนจะต้องทำตามกฎหมาย มาตรฐานและชื่อกันเดชของห้องสินค้า ชาติและนานาชาติ

ผู้ใช้สามารถขนส่งแบบเตอร์ โดยที่ติดโดยไม่ใช้ชื่อกานาเด tam เพิ่มเติม

การใช้งานเชิงพาณิชย์ของแบบเตอร์สีเขียว ไอโอดอนโดยบุคคลที่สามจะต้อง เป็นไปตามกฎเบี้ยนค้าต้นเดียว การตั้งค่าการชาร์จและการขนส่ง เผาจะดำเนินการโดยบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและจะต้องได้รับการติดตามโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

เมื่อขยับแบบเตอร์:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จตัวแบบเตอร์ได้รับการปักป้องและหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากันแบบเตอร์ได้รับการปักป้องอย่างแน่นหนาอยู่ในบรรจุภัณฑ์
  - ห้ามเคลื่อนย้ายแบบเตอร์ที่แตกหรือร้าว
- ตรวจสอบกับบริษัทที่จัดส่งเพื่อขอค่าแนะนำเพิ่มเติม

### การบำรุงรักษา

ใช้อุปกรณ์น้ำร้อนและน้ำส่วนของไฟฟ้า Milwaukee เท่านั้น หากต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน กรุณาติดต่อในได้ตัวแทนบริการของ Milwaukee (ศูนย์ซื้อต้องคุ้มครอง) / บริการ)

หากมีความจำเป็น สามารถล้างมุมของการระเบิดของเครื่องมือได้  
โปรดระหบมายเล็บส์กุญ่า รวมถึงชนิดของเครื่องที่พิมพ์อยู่บนฉลาก และสัง<sup>ชื่อผู้ใช้ได้ที่ตัวแทนบริการ</sup>ให้ทางศูนย์ของคุณ

## สัญลักษณ์



คำเตือน!



ทดสอบก้อนแบบเตอร์กอนที่จะเริ่มการทำงานโดยฯ



โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนที่ใช้เครื่อง



อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าพร้อมกับขยะจากของใช้ในครัวเรือนและรีวิวมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ไม่เก่าหรือไม่ใช้แล้วสุดถาวรการใช้งานจะต้องถูกเก็บแยกต่างหากและนำไปทิ้ง  
ไปยังโรงงานรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบกับผู้ร่วมงานในห้องเก็บของคุณหรือร้านค้าสิ่งพื้นของค่าเสียหายกับการใช้คีลและจุดเก็บของรีไซเคิล

Penerimaan alat		1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)
Tiada kelajuan muatan		0-2500 min. <sup>-1</sup>	0-2500 min. <sup>-1</sup>
Julat hentaman		0-3100 min. <sup>-1</sup>	0-3100 min. <sup>-1</sup>
Torsi minimum		263 ft-lbs	250 ft-lbs
	Bolt. nat diameter maksimum	≥ M12 (12.9)/ ≥ M14 (8.8)	≥ M12 (12.9)/ ≥ M10 (8.8)
	Bolt. nat diameter maksimum	≥ M14 (12.9)/ ≥ M16 (8.8)	≥ M12 (12.9)/ ≥ M12 (8.8)
	Bolt. nat diameter maksimum	≥ M16 (12.9)/ ≥ M18 (8.8)	≥ M16 (12.9)/ ≥ M18 (8.8)
	Bolt. nat diameter maksimum	≥ M14 (12.9)/ ≥ M16 (8.8)	≥ M12 (12.9)/ ≥ M12 (8.8)
Voltan bateri		18 V	18 V
Berat mengikut Prosedur EPTA 01/2003(4.0Ah/5.0 Ah)		1,8 kg	1,8 kg
Maklumat hingar/getaran			
Nilai yang diukur ditentukan mengikut EN 60 745. Biasanya, paras hingar dengan berat A bagi alat ialah:			
Paras tekanan bunyi (K = 3 dB(A))		93,5 dB (A)	93,5 dB (A)
Paras kuasa bunyi (K = 3 dB(A))		104,5 dB (A)	104,5 dB (A)
<b>Pakai pelindung telinga!</b>			
Jumlah nilai getaran (jumlah vektor dalam tiga paksi) ditentukan mengikut EN 60745.			
Nilai pengeluaran getaran $a_h$		7,7 m/s <sup>2</sup>	6,7 m/s <sup>2</sup>
Ketidakpastian K=		1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

### AMARAN!

Paras pengeluaran getaran yang diberikan dalam helaian maklumat ini telah diukur mengikut ujian yang diseragamkan yang disediakan dalam EN 60745 dan mungkin digunakan untuk membandingkan satu alat dengan yang lain. Ia mungkin digunakan untuk penilaian awal pendedahan.

Paras pengeluaran getaran yang diisyiharkan mewakili penggunaan utama alat. Walau bagaimanapun, jika alat digunakan untuk aplikasi berbeza, aksesori berbeza atau dijaga dengan tidak baik, pengeluaran getaran mungkin berbeza. Dengan ketara, ia mungkin meningkatkan paras pendedahan pada jumlah tempoh bekerja.

Anggaran paras pendedahan kepada getaran juga perlu diambil kira pada masa-masa apabila alat dimatikan atau apabila ia dijalankan tetapi, sebenarnya tidak melakukan kerja. Dengan ketara, ia mungkin mengurangkan paras pendedahan pada jumlah tempoh bekerja.

Kenal pasti ukuran keselamatan tambahan untuk melindungi operator daripada kesan getaran seperti: jaga alat dan aksesori, pastikan tangan hangat, pengaturan corak kerja.

### AMARAN!

Baca semua amaran keselamatan dan semua arahan, termasuk yang diberikan dalam brosur yang disertakan. Gagal mematuhi amaran dan arahan boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran dan/atau kcederaan serius.

Simpan semua amaran dan arahan untuk rujukan pada masa hadapan.

### ARAHAN KESELAMATAN

Pakai pelindung telinga. Pendedahan kepada hingar boleh menyebabkan hilang pendengaran.

Pegang alat kuasa melalui permukaan genggaman yang bertebat, semasa elakkan operasi apabila kancing mungkin bersentuhan dengan pendawaian tersembunyi. Kancing bersentuhan dengan wayar "hidup" boleh mendedahkan bahagian logam bagi alat kuasa "hidup" dan boleh menyebabkan pengendali terkena kejutan elektrik.

## PETUNJUK KESELAMATAN TAMBAHAN

Sentiasa pakai gogal semasa menggunakan mesin. Disyorkan agar memakai sarung tangan, kasut tidak gelincir yang kukuh dan apron.

Habuk gergaji dan serpihan perlu dibuang semasa mesin dijalankan.

Debu yang dihasilkan ketika menggunakan perkakas dapat membahayakan kesehatan. Jangan menghirup debu. Gunakan masker pelindung yang tepat.

Semasa bekerja dalam siling dinding, atau lantai, berhati-hati untuk mengelakkan kabel elektrik dan gas atau paip air.

Keluarkan pek bateri sebelum memulakan sebarang kerja pada mesin.

Jangan lupuskan pek bateri yang digunakan dalam sisa rumah atau membakarnya. Pengedara Milwaukee menawarkan pemulihan bateri lama untuk melindungi alam sekitar kita.

Jangan simpan pek bateri bersama dengan objek logam (risiko litar pintas).

Gunakan hanya pengecas Sistem M18 untuk mengecas pek bateri Sistem M18. Jangan gunakan pek bateri dari sistem lain.

Asid bateri mungkin terboros daripada bateri yang rosak di bawah keadaan muatan melampau atau suhu melampau. Sekiranya, bersentuhan dengan asid bateri, cuci ia dengan serta-merta menggunakan sabun dan air. Sekiranya, bersentuhan dengan mata, bilas sebersih-bersihnya selama sekurang-kurangnya 10 minit dan dengan segera, dapatkan perhatian perubatan.

## SYARAT PENGUNAAN YANG DIKUSUSKAN

Perengkuh hentaman tanpa kord boleh digunakan untuk mengetarkan dan melonggarkan nat dan bolt apabila tiada sambungan utama yang tersedia.

Jangan gunakan produk ini dengan cara selain daripada yang dinyatakan untuk kegunaan biasa.

## PENGATURAN RPM

 Fungsi ini dirancang untuk memberikan kontrol lebih besar pengguna dalam aplikasi dan mengurangi kerusakan pengikat atau bekerja permukaan dengan secara otomatis mematikan alat setelah alat Indra berdampak mekanisme untuk kira-kira satu detik.

**M18 FIWF38:** Maks. RPM 1600 min<sup>-1</sup> — Alat akan mematikan setelah sekira satu detik dari berdampak.

## BATERI

Pek bateri yang belum digunakan dalam satu jangka masa perlu dicas semula sebelum digunakan.

Suhu melebihi 50°C (122°F) mengurangkan prestasi pek bateri. Elakkan pendedahan berlebihan kepada haba atau cahaya matahari (risiko pemanasan berlebihan).

Sentuhan pengecas dan pek bateri perlu dipastikan bersih.

Untuk jangka hayat optimum, selepas penggunaan, pek bateri perlu dicas sepenuhnya.

Untuk penyimpanan pek bateri lebih lama daripada 30 hari:

Simpan pek bateri di mana suhu berada di bawah 27°C dan jauh daripada kelembapan.

Simpan pek bateri dalam keadaan dicas 30% - 50%.

Setiap enam bulan penyimpanan, cas pek seperti biasa.

## PERLINDUNGAN PEK BATERI

Dalam tok yang amat tinggi, pengikatan, pegun dan situasi litar pintas yang menyebabkan pengeluaran litar yang tinggi, alat akan bergetar selama kira-kira 2 saat dan kemudian, alat DIMATIKAN.

Untuk menetapkan semula, lepaskan pencetus.

Dalam keadaan melampau, suhu dalaman bateri boleh menjadi tinggi. Jika ia berlaku, bateri akan dimatikan.

Letakkan bateri pada pengecas untuk mengecas dan menetapkannya semula.

Untuk mendapatkan kemungkinan hayat bateri paling lama, keluarkan pek bateri daripada pengecas sebaik sahaja ia dicas sepenuhnya.

## MENGANGKUT BATERAI LITIUM

Baterai litium-ion tunduk pada persyaratan Legislasi Barang Berbahaya.

Transportasi baterai litium-ion harus dilakukan sesuai dengan hukum, standar, dan peraturan lokal, nasional dan internasional

Pengguna dapat mengangkut baterai melalui darat tanpa persyaratan lebih lanjut.

Pengangkutan komersial baterai Lithium-Ion oleh pihak ketiga tunduk pada peraturan Barang Berbahaya. Persiapan pengangkutan dan pengangkutan hanya dilakukan oleh orang yang terlatih, dan harus diawasi oleh ahli yang terkait.

Ketika mengangkut baterai:

- Pastikan bahwa terminal kontak baterai terlindungi dan terisolasi untuk mencegah korsleting.
- Pastikan bahwa unit baterai aman dari gerakan dalam pengemasan.
- Jangan mengangkut baterai yang retak atau bocor.

Tanyakan kepada perusahaan pengiriman untuk memperoleh pemberitahuan lebih lanjut.

## PENYELENGGARAAN

Gunakan hanya aksesori Milwaukee dan bahagian ganti. Sekiranya, komponen perlu digantikan yang belum diterangkan, sila hubungi salah satu ejen perkhidmatan Milwaukee (lihat senarai alamat jaminan/perkhidmatan kami).

Jika perlu, paparan besar alat boleh dipesan.

Sila nyatakan No. Artikel serta jenis mesin yang dicetak pada label dan pesan lukisan pada perkhidmatan tempatan anda atau.

## SIMBOL



PERHATIAN! PERINGATAN! BAHAYA!



Keluarkan pek bateri sebelum memulakan sebarang kerja pada mesin.



Sila baca arahan dengan teliti sebelum memulakan mesin.



Jangan membuat alat-alat listrik bersama-sama dengan bahan limbah rumah tangga. Alat-alat listrik dan peralatan elektronik yang telah mencapai akhir waktu mereka harus dikumpulkan secara terpisah dan dikembalikan ke fasilitas daur ulang yang sesuai dengan lingkungan. Periksakan dengan otoritas lokal atau pengencer untuk saran daur ulang dan tempat pengumpulan.







961011705-01(A)